

STARK

ONTWORPEN DOOR
DESIGNED BY

FLOER

LEGINSTRUCTIES

INDUSTRIEEL CLICK PVC

INDUSTRIAL CLICK PVC



DISTRIBUTIECENTRA
WAREHOUSE



WINKELS
SHOPS



LOGISTIEK
LOGISTICS



FABRIEKEN
MANUFACTURING SITES

LEGINSTRUCTIES INSTALLATION GUIDE

1 ACCLIMATISATIE & TEMPERATUURVEREISTEN

Acclimatization & Temperature Requirements

1.1 Temperatuurlimiet | Temperature limit

De installatie mag niet plaatsvinden bij een temperatuur lager dan 15°C.
Installation must not proceed below 15°C (59°F).

1.2 Acclimatisatie | Acclimatization

Laat de vloer minimaal 24 uur acclimatiseren op de installatielocatie, uitgepakt en los neergelegd.
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens installatie: niet lager dan 15°C en niet hoger dan 35°C.
Allow flooring ≥ 24 hours to acclimate unpacked and loose-laid onsite.
Recommended installation ambient temperature: not lower than 15°C, not higher than 35°C.

2 VOORBEREIDING VAN DE ONDERVLOER

Acclimatization & Temperature Requirements

2.1 Grondig reinigen | Clean Thoroughly

Verwijder al het stof en vuil (bezem of stofzuiger).
Remove all dust and debris (broom/vacuum).

2.2 Egaliseren & herstellen | Level & Repair

Slijp uitstekende delen weg. Vul gaten en scheuren met een snel uithardend reparatiemiddel.
Bij oneffen ondervloeren: breng een zelfnivellerende egalisatiemassa aan (max. afwijking ≤ 5 mm per 2 meter).
Grind down protrusions. Fill holes/cracks with rapid-set patching compound.
For uneven subfloors: apply self-leveling compound (≤ 5 mm deviation per 2 m).



3 INDELING & STARTPUNT

Layout & starting point

3.1 Startpunt | Starting point

Begin in het midden van de ruimte voor een optimale verdeling.
Begin at room center for optimal layout efficiency.

3.2 Referentielijnen | baselines

Zet twee loodrechte basislijnen uit (met krijtlijn of laserlijn).
Belangrijk: behoud gedurende de hele installatie een haakse uitlijning.
Establish two perpendicular baselines (chalk line/laser level).
Critical: Maintain square alignment throughout installation.



INSTALLATIE ALERT

Installation alert

Gebruik nooit kracht! STARK tegels moeten soepel worden gelegd, vergelijkbaar met een legpuzzel.
Belangrijke tip: Als planken niet willen verbinden met lichte tikken of handdruk en als hard slaan nodig is, duidt dit op een installatiefout dat meestal veroorzaakt wordt door verkeerd uitgelijnde tegels aan de start of een onjuiste hoek.

Handel als volgt: 1. Stop de installatie 2. Controleer de uitlijning van de eerste planken 3. Controleer de referentielijnen opnieuw 4. Problemen ontstaan vrijwel altijd binnen de eerste 3-5 plankverbindingen.

Never use force! STARK tiles should be installed smoothly, similar to a jigsaw puzzle.
Important tip: If planks do not connect with gentle tapping or hand pressure, and forceful hammering is required, this indicates an installation error, most commonly caused by misaligned starter tiles or an incorrect installation angle.

Proceed as follows: 1. Stop the installation 2. Check the alignment of the first planks 3. Recheck the reference lines 4. Problems almost always occur within the first 3-5 plank connections.

LEGINSTRUCTIES INSTALLATION GUIDE

4 INSTALLATIE VAN DE STARK TEGEL

STARK flooring installation

4.1 Eerste STARK tegel | First STARK tile

Plaats de tegel op het snijpunt van de referentielijnen.
Position at intersection of reference lines.


4.2 Vergrendelsysteem koppelen | Locking System Engagement

Lijn de zwaluwstaartverbindingen van aangrenzende panelen uit.
Begin vanuit de hoeken en tik de paneelranden voorzichtig aan
(de verbindingen klikken direct vast) met een rubberen hamer of oefen neerwaartse druk uit.
Werk rij voor rij verder.

Align dovetail locks of adjacent panels. From corners: gently tap panel edges
(don't lock directly) with rubber/engineer's hammer OR apply downward pressure. Proceed row-by-row.

Let erop dat de vloer steeds in dezelfde richting wordt gelegd als aangegeven door de pijl op de achterzijde van de vloer.

The floor needs to be kept laid in the same direction as the arrow on the back of the floor.

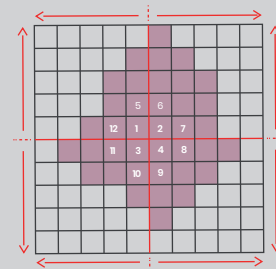

5 ZAGEN & UITZETTINGSVOEGEN

Cutting & Expansion Gaps

5.1 Meten & zagen | Measuring & Cutting

Leg volledige panelen droog tegen muren en vaste obstakels (leidingen, kolommen).

Meet nauwkeurig en zaag met: guillotinesnijder, haakmes met snijbestendige handschoenen, cirkelzaag of decoupeerzaag, handzaag.

Bij complexe vormen: maak eerst een exact kartonnen sjabloon overtrekken zagen.


Measure precisely; cutting tools: guillotine cutter, hook knife + cut-resistant gloves, circular/jigsaw saw, handsaw/hacksaw.

Complex profiles: create exact cardboard template > trace > cut.

5.2 Uitzettingsvoegen | Expansion Gaps

Houd overall langs vaste randen een doorlopende voeg van minimaal 5 mm aan
(muren, leidingen, kolommen, plinten).

Maintain continuous ≥ 5 mm gap at ALL fixed perimeters (walls, pipes, columns, bases).

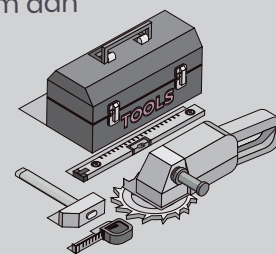

LEGINSTRUCTIES INSTALLATION GUIDE

6 AFWERKING Cutting & Expansion Gaps

6.1 Plinten | Skirting Boards

Plaats plinten om de uitzettingsvoegen af te dekken.
Install to conceal perimeter gaps.

6.2 Deurprofielen | Door profiles

Houten kozijnen: schuif de vloer eronder.

Metalen kozijnen: zaag de vloer tot 2–3 mm van het kozijn en vul af met een kleurmacthende flexibele kit.

Wood frames: tuck flooring underneath.

Metal frames: cut flooring to within 2–3 mm; fill with color-matched flexible sealant.

6.3 Overgangsprofielen | Transitions

Gebruik reducerprofielen bij materiaalovergangen of zones met intensief loopverkeer.
Use reducer profiles at material changes or heavy traffic zones.

6.4 Versterking van risicogebieden | High-Risk Area Reinforcement

In zones met direct zonlicht (bijv. glazen gevels) is verlijming verplicht
(Vraag advies voor lijmrichtlijnen).

In direct sunlight zones (e.g., curtain walls), adhesive fixation required
(Request Adhesive Guidelines).



**5 X SNELLER TE
LEGGEN DAN DE
GEBRUIKELIJKE
WERKWIJZE.**

5x faster to install than
the standard method.

